

Монтажни бошлашдан олдин, GRAND LINE® сув оқишиш тизимининг козиқларини ўрнатиш

Профилланган махсулотлар билан ишлашнинг умумий қоидалари

2 мг гача листларни бўшатиш учун камида 2 нафар одам ва кейинги 1,5-2 м га яна бир одам зарур керак. Листларнинг қаттиқ букилиб кетишига йўл қўймай, тик ҳолатда кўтариш ва ташиш зарур. Листларни судраб ташиш ва уларни ташлаш, ўт-ўлан устига ва ерга қўйиш тақиқланади. Узок вақт мобайнида сақланганда боғламлар сув оқиб тушиши учун қиялатиб ўрнатилади (расмга қаранг). Боғламдаги листларни (завод ўрамидаги) бир хафтадан узок сақлаш мумкин эмас, кўпроқ вақт сақлаш учун эса листларни бир боғламда 10 тадан ошиб кетмайдиган қилиб чорқирралар билан тахлаб чиқиш керак.

Хавфсизлик техникаси

Фақат қўлқопларда ишлаш керак! Листлар кўтарилаётган ва маҳкамланаётган пайтда томнинг тагида турманг. Том ёпиш ишлари пайтида эҳтиёт қилиш арқонидан фойдаланишингиз шарт.

Асбоблар




ДИҚҚАТ! Бурчак силликланган машинасини чархлаш доираси билан бирга ишлатиш тақиқланади

МЕТАЛЛ ЧЕРЕПИЦАНИ МОНТАЖ ҚИЛИШ


1. Карниз планкасини монтаж қилиш

Катак-катак қилиб қоқиладиган биринчи қатор тахталарининг (обрешетка) баландлиги металлочерепицанинг погонасидан бир погона баланд бўлиши керак.

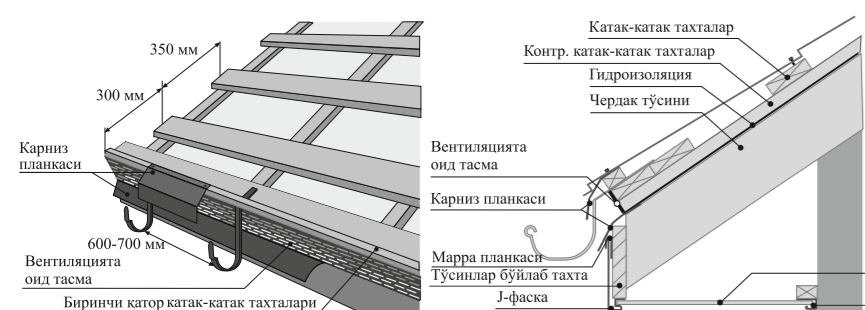


2. Пастки том қиррасини ўрнатиш

Пастки том қирраси карниз планкасидан чиқиб туриши керак.

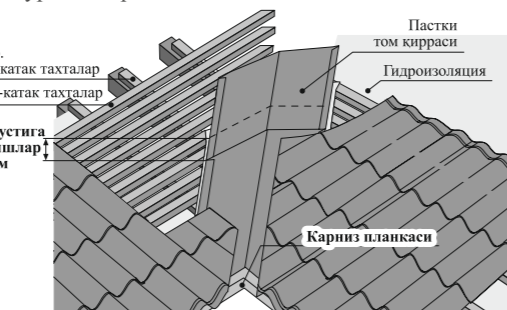


3. Мўри атрофида жияк ўрнатиш

Том остига қувур кенглигида силлик листни тўшаш шарт.

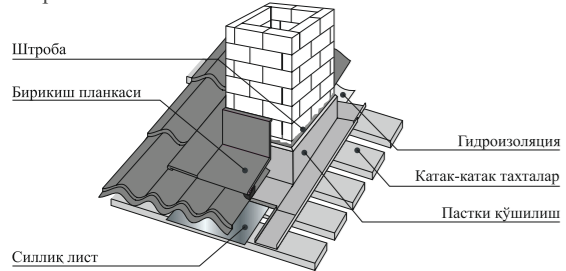


4. Листларни кўтариш

Листлар тайёрланган конструкцияга солинади ва арқонлар билан томга йўналтирувчилар бўйлаб кўтарилади.

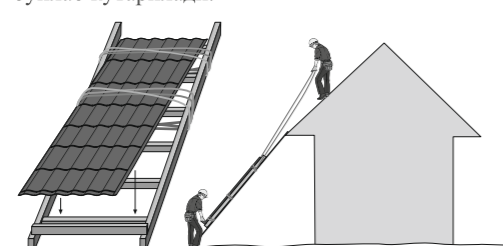


5. Листлар бўйича юриш қоидаси

Фақат эгилган тўлқинга босиш мумкин.

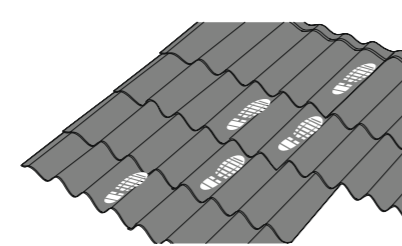


6. Том ёпиш материални монтаж қилиш

Листлар карниз орқасида 50 мм га осилиб турадиган қилиб карниз чизиғи бўйлаб қатъий ётиқ ҳолатда текисланиши керак. Листлар катак-катак тахталарга бириктириш жойида, поғонага яқин тўлқиннинг эгилиш жойига маҳкамланади. Зарур бўлса, листлар ўзаро саморезлар билан сиқилиб маҳкамланади.

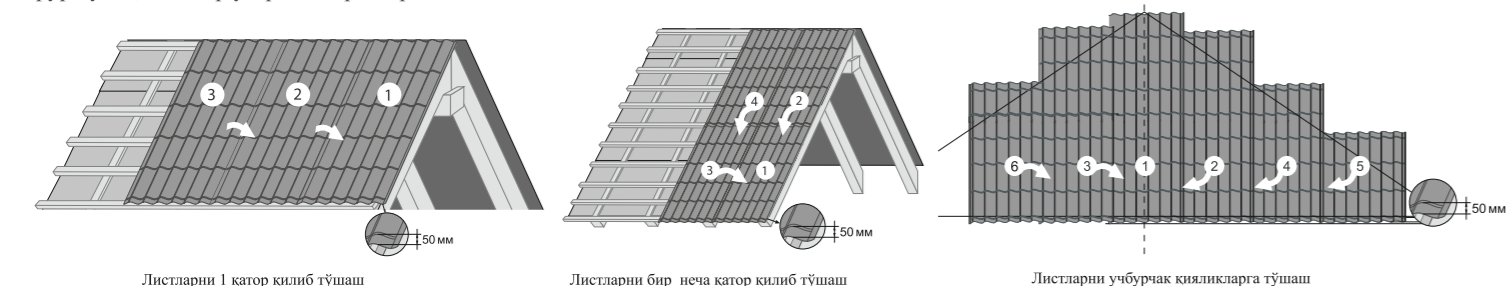


7. Листларни мустаҳкамлаш

Листлар катак-катак қилиб қоқилган тахталарга бўйлама тўлқин орқали ҳар иккинчи кўндалан тўлқинга мустаҳкамланади. Ҳар бир квадрат метрга 6-8 та саморез сарфланади.

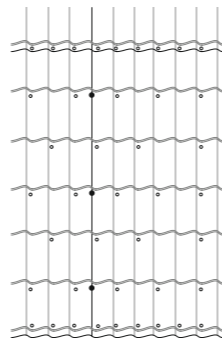


8. Ён томондаги тахтачани ўрнатиш


Ён томондаги планка саморезлар билан ён томондаги тахтага ва юқорида металл черепицага 350 мм оралиқлар билан мустаҳкамланади. Планкалар орасидаги бир-бирининг устига чиқиш масофаси – 100 мм, заруриятга қараб планкалар қирқилади.

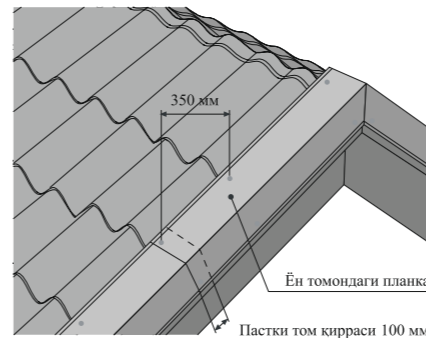


9. Устки том қиррасини ўрнатиш

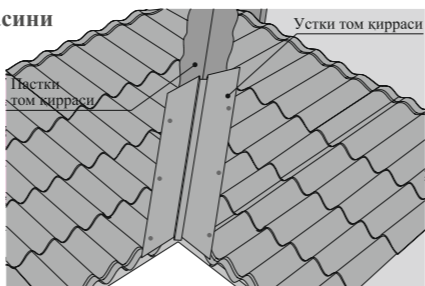


10. Қўшилиб кетадиган планкаларни ўрнатиш

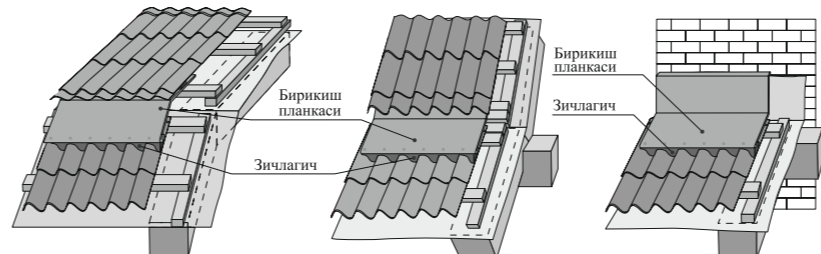

11. Нишабларни ўрнатиш

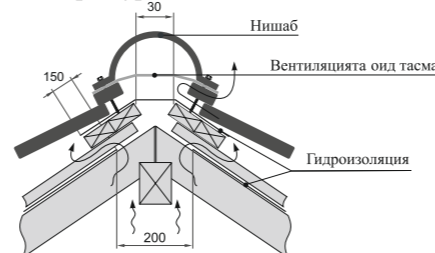

12. Хавфсизлик элементларини монтаж қилиш

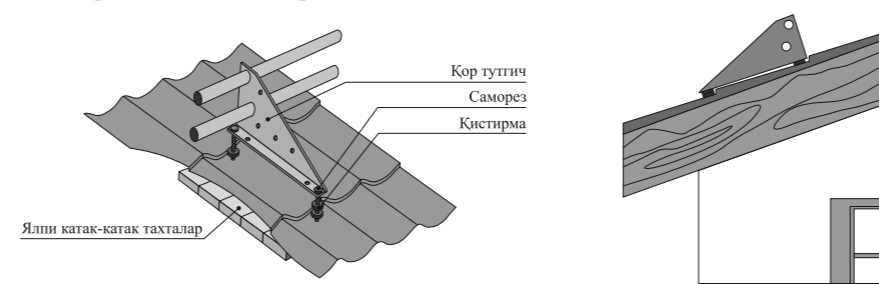

13. Монтаждан кейинги асраш

Томдан ахлатларни йиғиштиринг.

Бир йилда икки марта томни дарахт барглари, шох-шаббалари ва томга тушган бошқа нарсалардан тозаланг. Букишни юмшоқ чўтка, латга ёрдамида ёки нишабдан карнизга қарата йўналтирилган сув оқими юбориб бажаринг. Том устида фақат таги юмшоқ пойабзалда юриш мумкин.


14. Металл черепицани (МЧ) ташиш қоидалари

Профилланган буюмларни ташиш чоғида боғламлар транспорт воситасига боғламдаги листлар транспорт воситаси ҳаракатланаётганда ўзидан-ўзи суртилиб ёки силжиб кетишига йўл қўйилмайдиган қилиб жойлаштирилиши ва маҳкамланиши керак. Транспорт воситаси кузовининг бўйи профилланган махсулотлар солинган боғламлар узунлигидан кам бўлмаслиги керак.

15. Металл черепицани (МЧ) сақлаш қоидалари

Металл черепица бўшатиш заҳоти металл маҳкамлагич ечиб олиш керак. Металл черепица иситилмайдиган, ёмғир ва тўғридан-тўғри қуёш нурлари тушмайдиган омборхоналарда сақланиши керак. Боғламдаги профилланган листларни 1 хафтадан узок вақт мобайнида сақлашга йўл қўйилмайди. Узокроқ вақт мобайнида сақланганда профилланган махсулотларнинг боғламлари остига баландлигини 100 мм ва одими 500 мм дан кам бўлмайдиган чорқирралар қўйилиб чиқиши ва листлар орасига таёқчалар қўйилиб, хавонинг бемалол кириши таъминланиши керак.

16. Томни тўлиқ бутлаш учун Сиз қуйидагиларни сотиб олишингиз керак:

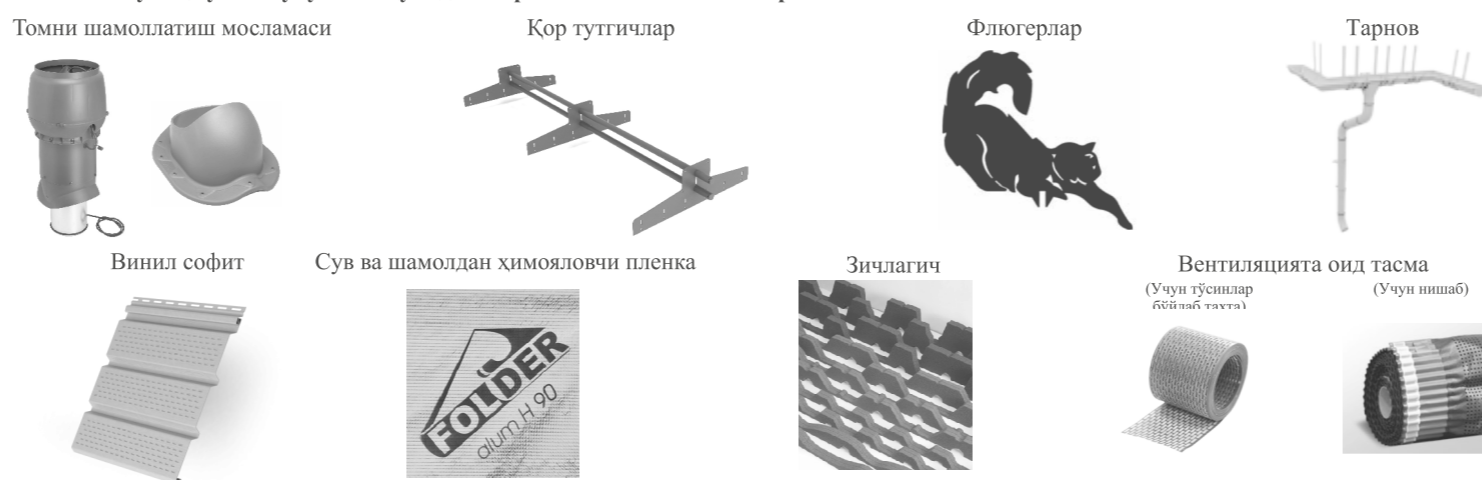


GRAND LINE®
долговечный профиль

RU / Русский

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА, УСТАНОВИТЕ КРЮКИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ GRAND LINE®

Общие правила обращения с профилированными изделиями

Для разгрузки необходимо минимум 2 человека на листы до 2 м и по 1 человеку на следующие 1,5-2 м. Поднимать и переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещается тащить листы волоком и бросать их, класть на траву и землю. При длительном хранении пачки устанавливаются под наклоном для стока воды (см. рисунок). Листы в пачке (заводской упаковке) хранить не более недели, а для более долгого хранения проложить листы брусками в стопки не более 10 листов.

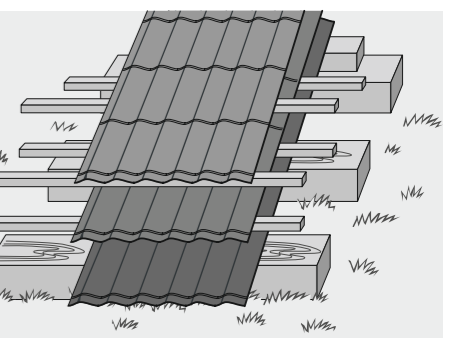

Техника безопасности

Работать только в перчатках! Не стойте под кровлей во время подъема и крепежа листов. При кровельных работах обязательно используйте страховочный канат.

Инструменты




ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ


1. Монтаж карнизной планки

Высота первой обрешетки должна быть выше на высоту ступени металлочерепицы.

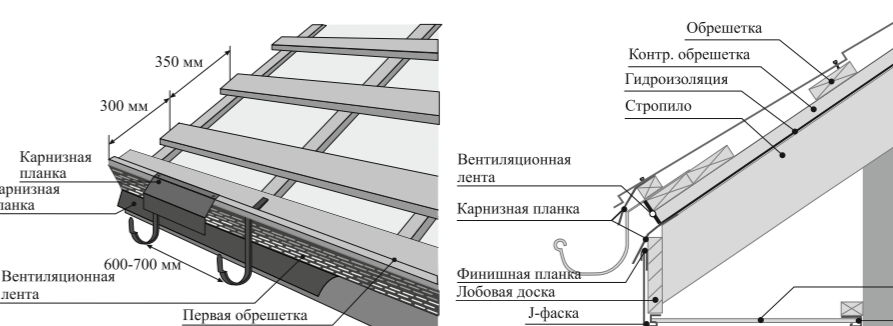


2. Установка нижней ендовы

Ендова нижняя должна выходить на карнизную планку.

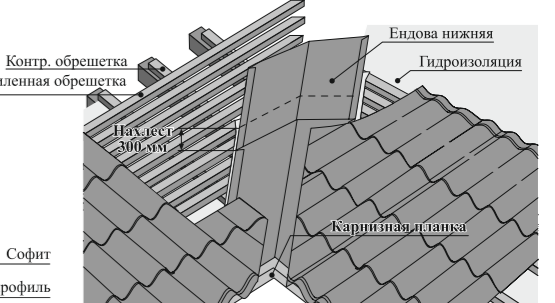

3. Установка обвода вокруг дымохода

Обязательно положить под кровлю гладкий лист на ширину трубы.

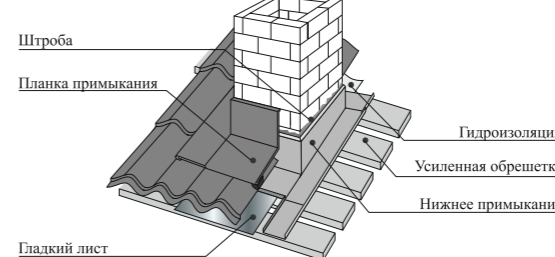


4. Подъем листов

Листы вкладывают в подготовленную конструкцию и поднимают веревками на кровлю по направляющим.



5. Правило хождения по листам

Наступать только в прогиб волны.

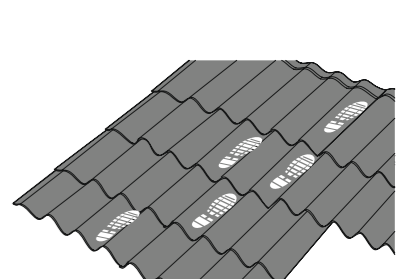

6. Монтаж кровельного материала

Листы должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50 мм за карниз. Листы крепятся в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке. При необходимости стянуть листы между собой саморезами.

